

縫希星・縫工房用 透明押え




針落ち位置が見やすいので、ニットファブリックのリブ付けなど、輪の縫い合わせに使うと便利です。

押え金の交換


■ 取り外し方

- ① はずみ車を手前に回して、針を一番上まで上げる。
- ② 押え上げレバーで押え金を上げる。
- ③ フックを押して押え金をはずす。

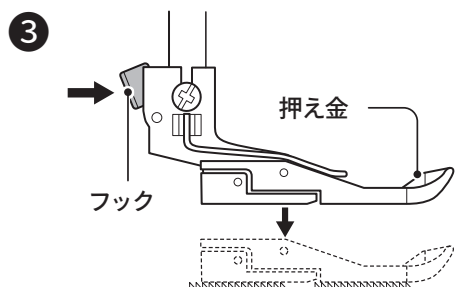


■ 取り付け方

- ① はずみ車を手前に回して、針を一番上まで上げる。
- ② 押えホルダー取り付け部の真下に押え金のピンがくるように置く。
- ③ 押え上げレバーをゆっくり下げる。

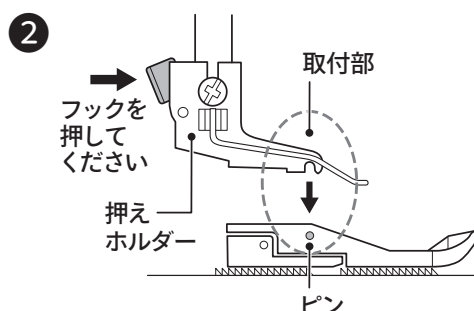

Point

押え金が入りにくい場合は、
押え上げレバーを下げたまま
フックを押してください。

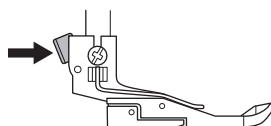

縫い形式	使用針	オーバー/ウェーブ 切換ツマミ・レバー	縫い目 切換ダイヤル	送り目	差動レバー	作品・用途	操作上の注意とポイント
4本糸ロック 3本糸ロック 2本糸ロック	O1 - O2 O2	OVERLOCK OVERLOCK / WAVE	A / B / C / D	1～4 mm	ニット地が 伸びない 程度	ニットファブリック のリブ付けや 輪の縫い合わせ	押えが透明なので 針落ちの位置が確認 しやすい

※メスの固定を解除、メスカバーを使用

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

安全にご使用
いただくために

▲ 注 意

ケガや破損の原因となります。

- ◇ 本製品は、本来の使用目的に限りご利用ください。
- ◆ 押え金を交換する場合は、必ず電源を切ってください。
- ◆ 通電したままだと、急にミシンが動くなど危険です。