

## ご使用のてびき

# baby lock 糸取物語



このたびはベビーロックをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用前に、この「ご使用のてびき」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 保証書はお買い求めの販売店から必ずお受け取りのうえ、この「ご使用のてびき」とともに大切に保管ください。

### 目 次

■ 安全にご使用いただくために .....	1
1 ご使用になる前に .....	2
2 各部の名称 .....	3
3 縫うための準備 .....	4
コントローラーのセット／アンテナの セット／糸のセット（ベビーネットの 使い方・駒受けの使い方）	
4 試し縫い .....	5
縫い初め／縫い終わり／「空環」の始末	
5 縫い目調節とメスの固定 .....	7
かがり幅の調節／送り目の調節 ／メスの固定／押え圧力の調節	
6 普通ロック↔巻きロック .....	9
普通ロック／標準巻きロック ／変形巻きロック	
7 あこ～でおん（差動） .....	11
8 押え金 .....	12
押え金の取り付け・取りはずし方 ／バルキー押えの使い方	
9 糸かけ	
糸かけ全体図 .....	13
(1) 針糸 .....	14
ラクスル（自動針糸通し）の使い方 .....	15
(2) ルーパー糸	
エアスルーの準備／ルーパー糸をかけ 終わったら .....	16
(2)-1 上ルーパー糸 .....	17
(2)-2 下ルーパー糸 .....	18
太い糸のかけ方 .....	19
10 メンテナンス .....	20
ルーパースレッダーの使い方 ／針の交換／メスの交換	
11 修理を依頼される前に .....	22

# 安全にご使用いただくために

ご使用していただけに当たっては、安全のために下記のことをお守りください。  
このミシンは、日本国内向け・家庭用です。 FOR USE IN JAPAN ONLY

## ⚠ 警 告 ➡ 感電、火災の恐れがあります。

- ◆一般家庭用の100V電源をご使用ください。
- ◆使用後やミシンから離れるとき、また停電したときは必ず電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いてください。



## ⚠ 注 意 ➡ 感電、火災、ケガの原因となります。



- ◆コントローラーや電源コードの上に物を乗せないでください。



- ◆お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご使用されるときは、安全に対し十分に注意を払ってください。



- ◆以下の場所でのご使用および保管はなさらないでください。
  - ・強力なスポットライトや熱器具のそば、直射日光の当たる場所
  - ・スプレー製品や酸素、引火性の高い薬品を扱っている場所
  - ・高い場所
  - ・お子様の手の届く場所
- ※ミシンの使用温度は0°C~40°Cです。




- ◆ミシンおよびコントローラーに水や薬品などがかかるないようにしてください。
- ◆以下のときは、必ず電源を切ってください。
  - ・メスの交換をするとき
  - ・針板を交換するとき
  - ・ランプの交換をするとき
  - ・針糸やルーパー糸をセットするとき
  - ・押え金を交換するとき
  - ・針を交換するとき
- ※ランプの交換は、ガラス部分が冷めてから行ってください。


- ◆ミシン本体やコントローラー、電源コードの分解・改造等はしないでください。
- ◆電源コードの接続に、延長コードや分岐コンセントを使用しないでください。
- ◆電源プラグをコンセントから抜くときは、電源スイッチを切ってからプラグを持って抜いてください。コードを引っ張らないでください。
- ◆ミシン本体の換気穴をふさがないでください。
- ◆ミシン内部にドライバーや異物を入れないでください。また糸くずやホコリがたまらないようにしてください。
- ◆以下のときはミシンのご使用を中止し、お近くの販売店にご相談ください。
  - ・電源コードまたは電源プラグが破損、劣化したとき
  - ・ミシンが濡れたとき
  - ・落下などにより破損したとき
  - ・異常な臭いや音がするとき
  - ・正常に作動しないとき
- ◆操作中は針から目を離さないようにし、針、はずみ車、天秤、ルーパーなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。
- ◆ミシンには正規の部品をご使用ください。また曲がった針や破損している針はご使用にならないでください。
- ◆縫製中に布を無理に引っ張ったり押したりしないでください。
- ◆ミシンを移動するときは、把手を持って行ってください。
- ◆操作時は、ミシン本体のカバー類（メスカバー等）はすべて閉じてください。




下記のものが入っていることを必ずご確認ください。

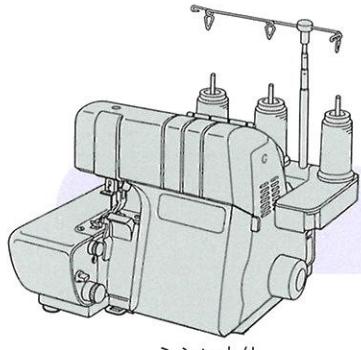


ミシン本体

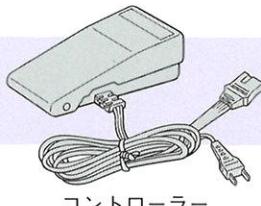


コントローラー

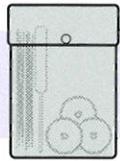

アクセサリーケース



保証書

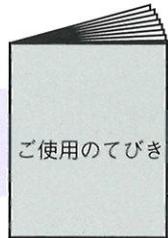

ご使用のてびき



ループースレッダー  
【P 20 参照】



ドライバー（大）



駒受け（3個）  
【P 4 参照】



ベビーネット（3つ）  
【P 4 参照】



ミシンカバー

### ■アクセサリーボックスの中




掃除用ブラシ  
(針交換用具兼用)



ピンセット



ドライバー（小）

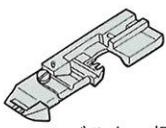

バルキー押え



上メス  
【P 21 参照】







針（H A X 1 S P # 11）  
【P 20 参照】



糸置き台をスライドさせる  
ように親指で右方向に押す

アクセサリーボックス



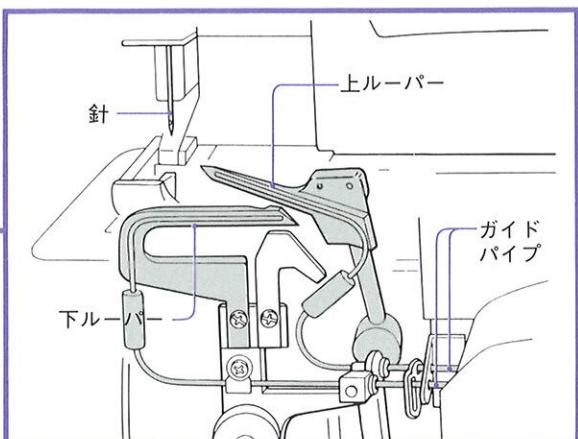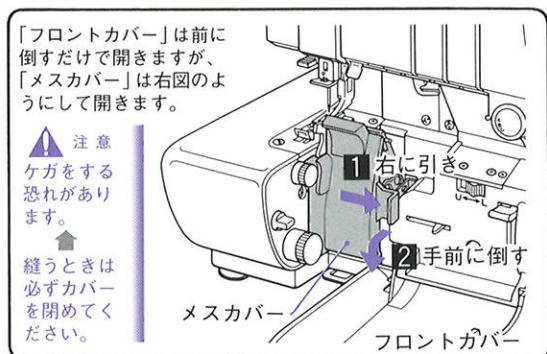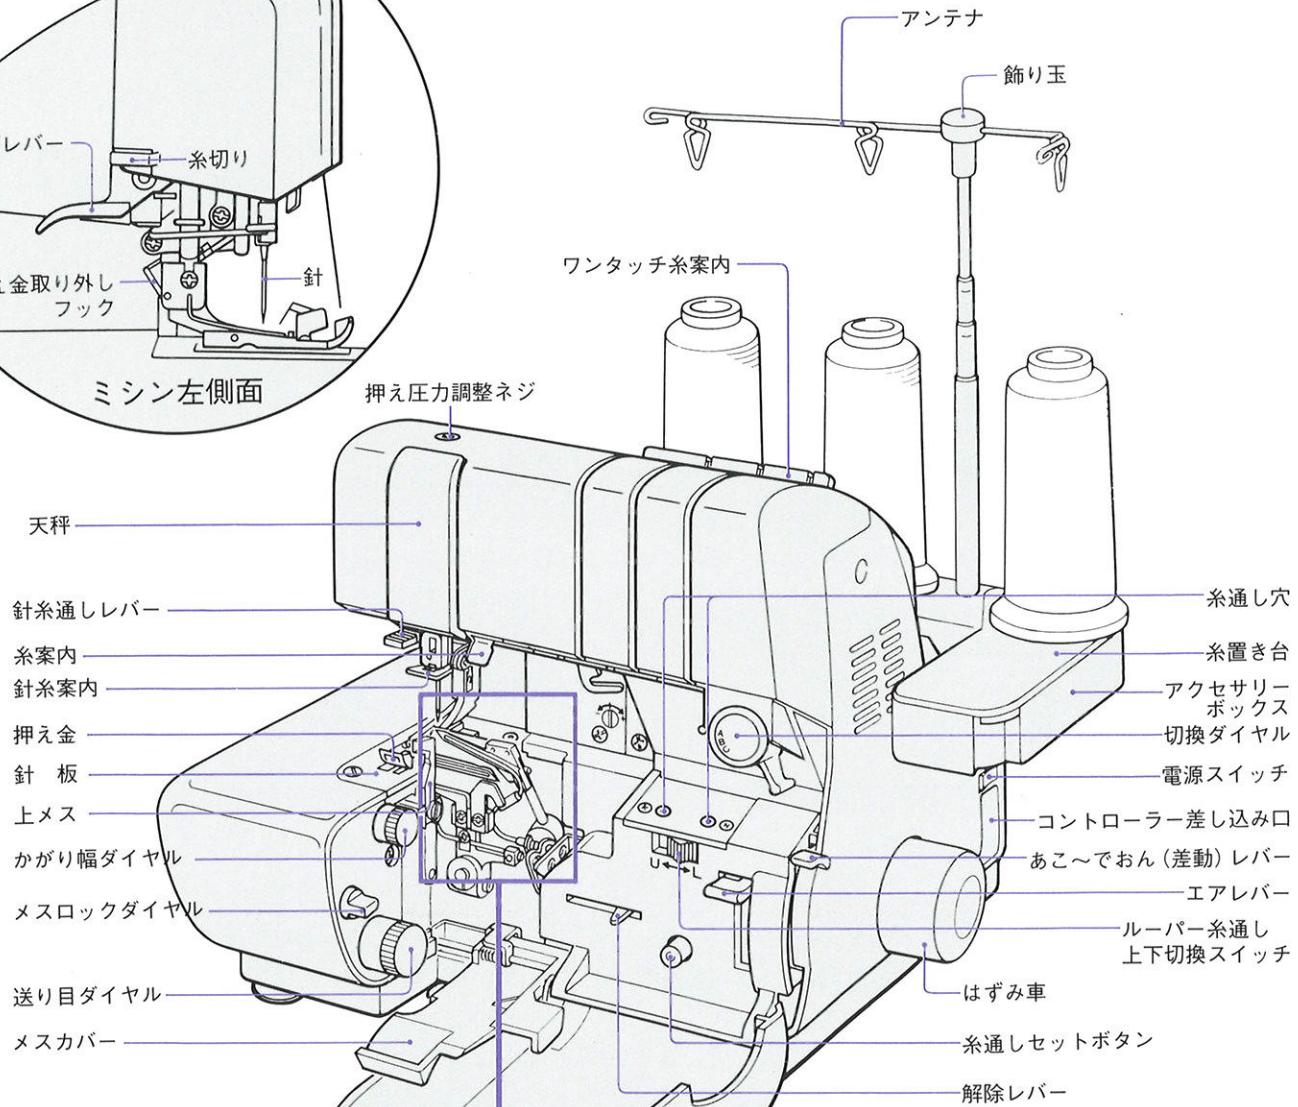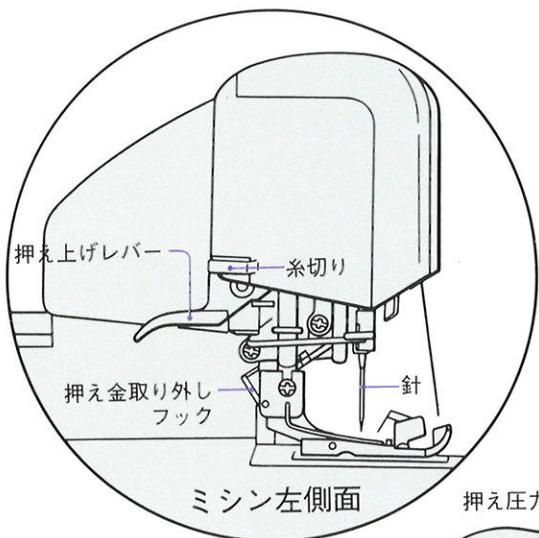




## アンテナのセット

- 1 飾り玉を持って真上に引き伸ばす。

このとき糸がアンテナやそのほかの部分に絡まっていないことを確認。

- 2 アンテナを左右に振ってストッパーを固定する。

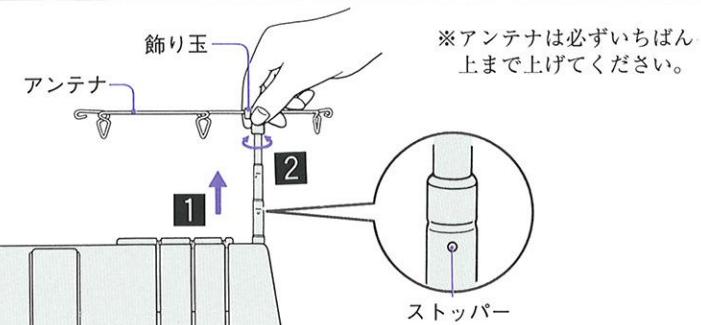

## コントローラーのセット





**注意**  
火事の原因になります。




◆プラグをコンセントに長時間差し込んだままにしない。  
◆コントローラーの上に物を乗せない。

- 1 コントローラーのプラグをミシン本体と家庭のコンセントに差し込む。

- 2 電源スイッチを [I] にすると通電状態となり、照明ライトがつく。

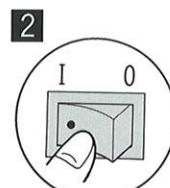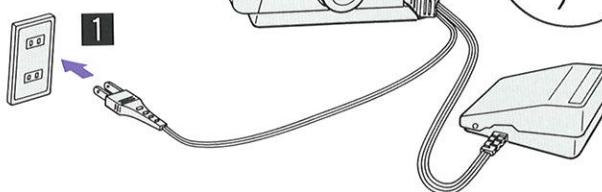


## スピードの調節

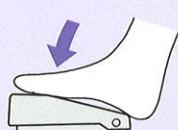

強く踏むと早く、弱く踏むと遅くなります。

## 糸のセット

テトロン糸、スパン糸、ウーリー糸、飾り糸、穴糸、金糸など市販されているほとんどの糸を使用することができます。

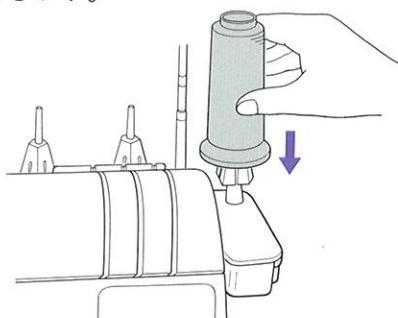


## ■ベビーネットの使い方

化繊糸などのすべりやすい糸は、付属の「ベビーネット」をご使用ください。



## ■駒受けの使い方

普通はロック糸を使用しますが、駒糸も使用できます。その場合は付属の「駒受け」をご使用ください。

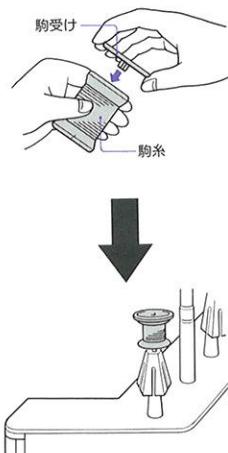


## 縫い始め





注意  
ケガをする恐  
れがあります。

↑  
針・ルーパー  
・メスの動く  
範囲に指や手  
を持っていか  
ないでください。

- 1 「はずみ車」を手前方向に手で数回まわし、針板のツメに糸がからんでいることを確認する。

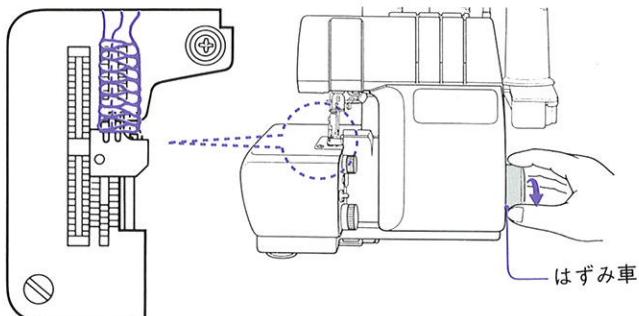


- 2 押え金が下りていることを確認し、コントローラーを軽く踏んで「空環」を約10数cm出しておく。

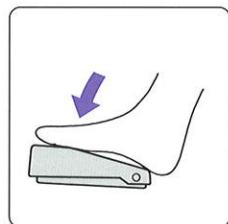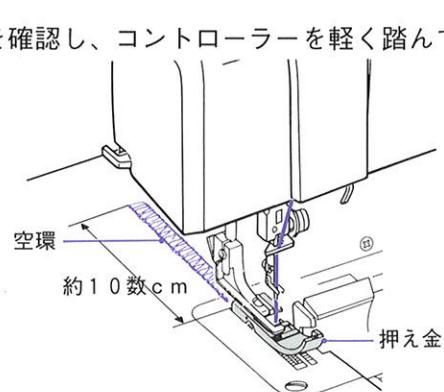


- 3 メスに裁断線を合わせて生地を置く。

このとき押え金を上げる必要はありません。縫い始  
めると、生地は押え金の下へ自然と入っていきます。

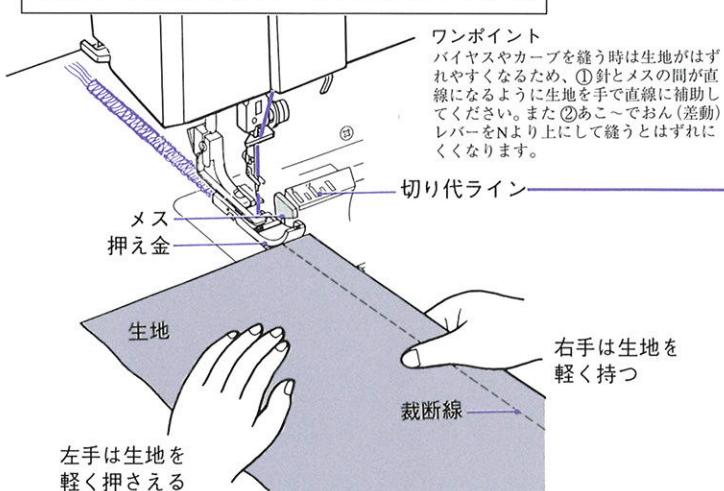

## 切り代ラインの使い方

切り代ラインはメスで切り落とす生地量の目安です。  
生地端を5の線に合わせると約5 mm切り落とし、  
10の線に合わせると約10 mm切り落とします。

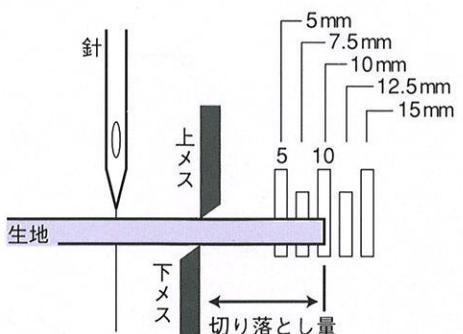


切り代ラインは目安ですので、正確を要する場合は  
試し切りを行い、確認してから縫い始めてください。


- 4 コントローラーを踏んで縫い始める。

## 縫い終わり

1 生地を縫い終わったら、そのまま空縫いをし、「空環」を約10数cm出しておく。

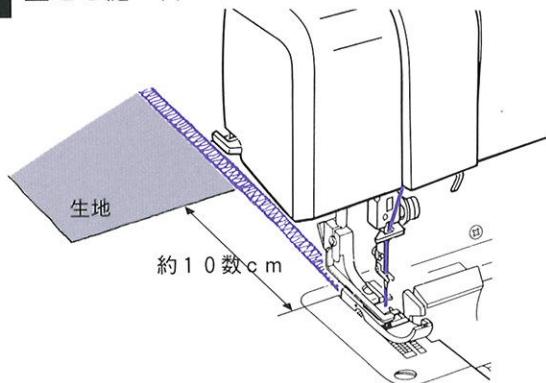



2 最後に「糸切り」で「空環」を切る。

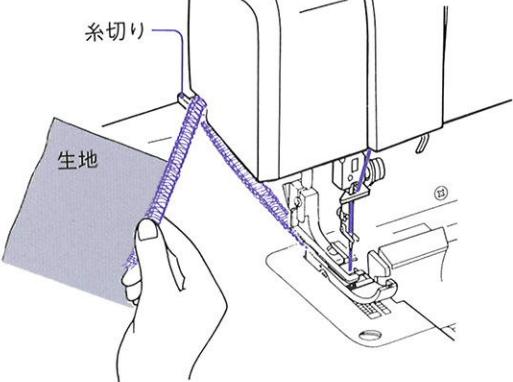


## 「空環」の始末

縫い終わった後、「空環」はとじ針で裏の縫い目に通しておきます。

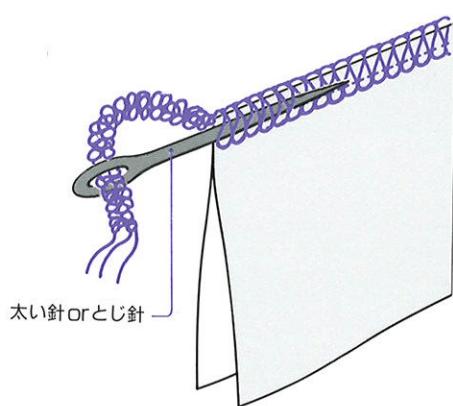

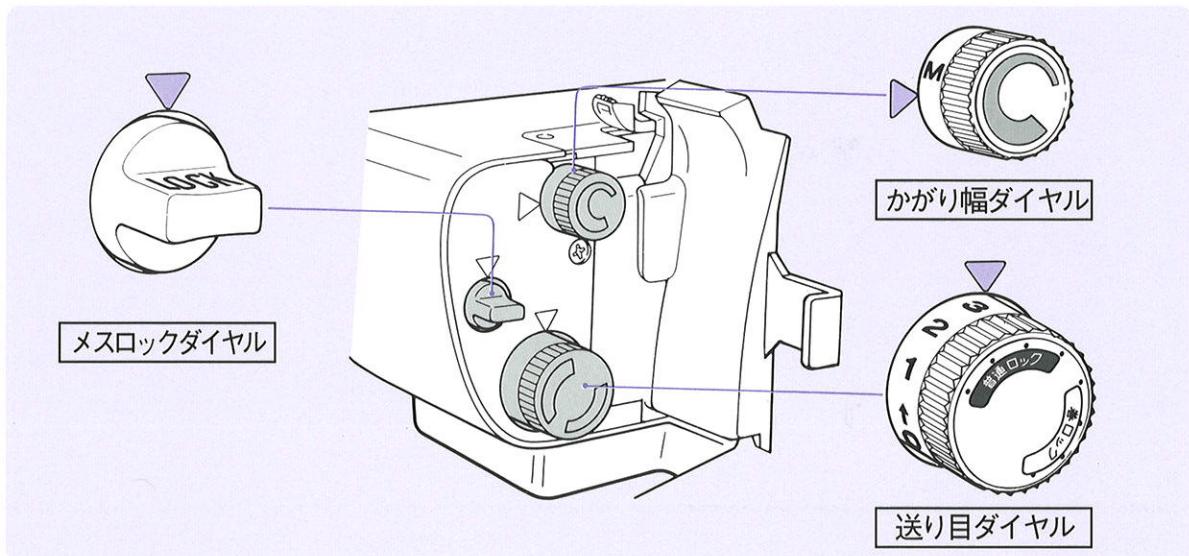


## かがり幅の調節

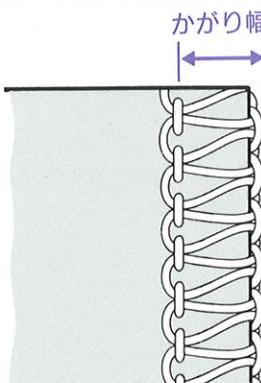

「かがり幅ダイヤル」を回して、3.0 mm～5.0 mmの範囲で調節してください。



## 送り目の調節

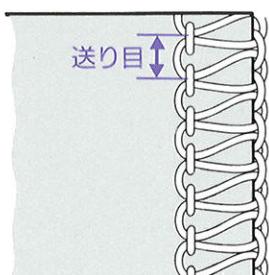

「送り目ダイヤル」を回して、普通ロック・巻きロックともに1～4 mmの範囲で調節できます。



普通ロック



巻きロック

## メスの固定

ピンタックや飾りステッチなど、メスで布地を切らないで縫う場合は、メスロックダイヤルを【LOCK】にしてください。メスが固定されて動かなくなります。

固定されたメスは、そのまま布ガイドとして使用できます。



## 押え圧力の調節


滑りやすい生地や厚い生地を何枚も重ねて縫う場合など、押え圧力を調節したほうが縫いやすい場合があります。



コインなどで「押え圧力調節ネジ」を回して調節してください。




このミシンは、工場出荷時にほとんどの生地に合うように調節されていますので普段はあまり調節する必要はありません。

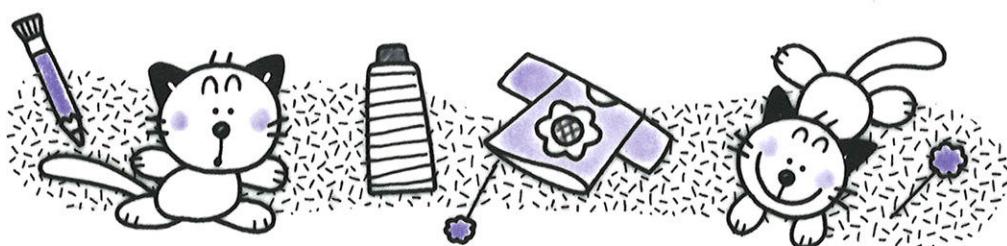


# 6

## 普通ロック→巻きロック

このミシンは A. 普通ロック、B. 標準巻きロック、C. 変形巻きロックの三種類の基本縫いを、面倒な調節なしで簡単に切り替えることができます。

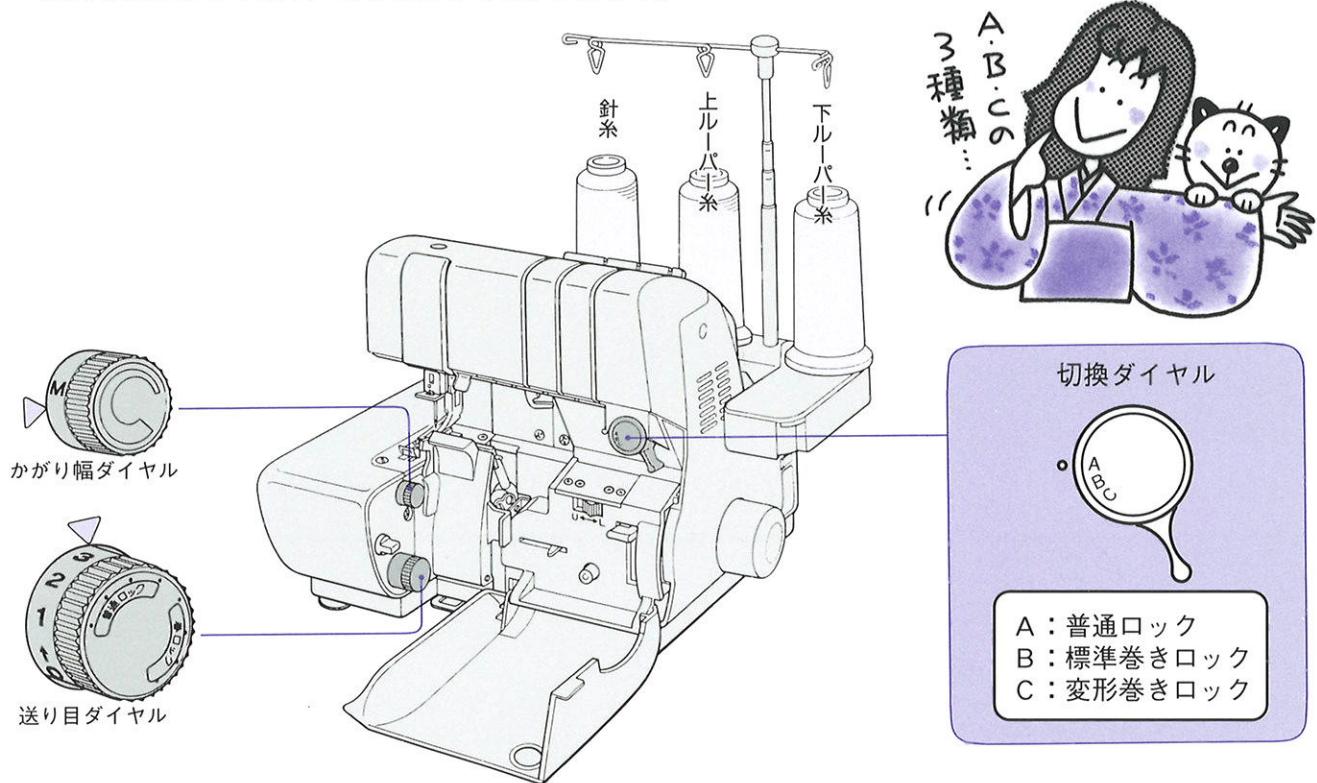


### 普通ロック

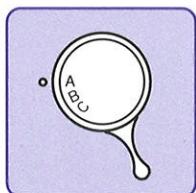


1 切換ダイヤルをAに合わせる。

2 かがり幅ダイヤルを合わせる。  
(生地の種類や好みによって)

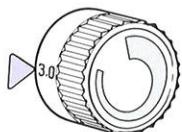


3 送り目ダイヤルを普通ロックの  
数字1~4に合わせる。  
(生地の種類や好みによって)

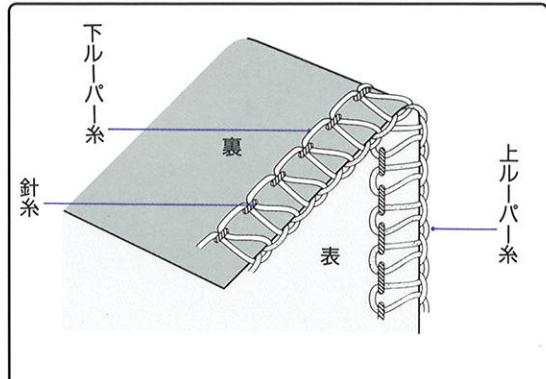


このミシンは、布端をひと折りしながら細くかがっていく【巻きロック】で縫うことができます。巻きロックには、「標準巻きロック」と「変形巻きロック」があります。オーガンジーやジョーゼットなどの薄地の装飾的なかがり縫いに最適です。

## 標準巻きロック

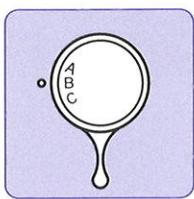


1 切換ダイヤルをBに合わせる。

2 かがり幅ダイヤルをMに合わせる。  
(Mは標準値です。生地の種類や好みによって調節してください)

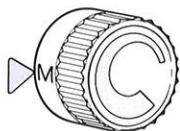


3 送り目ダイヤルを巻きロックの数字(1~4)に合わせる。  
(生地の種類や好みによって)

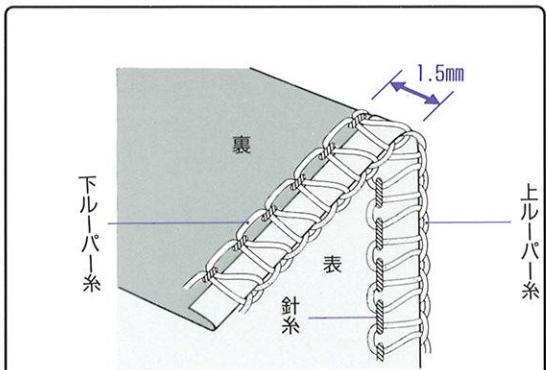

布端をひと折りしながら、細くかがりますが、縫い目の形状は普通ロックと同じです。かがりの厚みを出さず、きれいなシルエットに仕上げることができます。


注 普通ロック→巻きロックの切換は一度数字を“4”にしてから任意の数字にしてください。

## 変形巻きロック

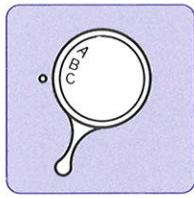


1 切換ダイヤルをCに合わせる。

2 かがり幅ダイヤルをMに合わせる。  
(Mは標準値です。生地の種類や好みによって調節してください)

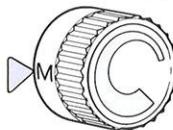

3 送り目ダイヤルを巻きロックの数字(1~4)に合わせる。  
(生地の種類や好みによって)

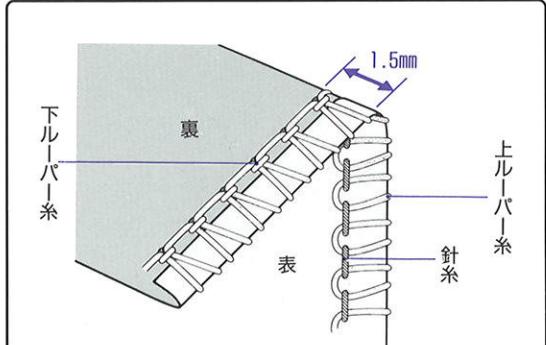


上ルーパー糸が、布端を裏側に巻き込みながら細くかがります。上ルーパー糸にウーリー糸を使用すると、細い縫い目が強調され印象的です。

注 普通ロック→巻きロックの切換は一度数字を“4”にしてから任意の数字にしてください。

## あこ～でおん（差動）

伸びやすいニットやジャージー、トリコットなどの生地や、逆に裏地のような縮みやすい生地を縫う場合は「あこ～でおんレバー」を使うと、平にきれいに仕上げることができます。さらにギャザーを寄せたり、フレアースカートのヘムのいせ込みの際に使用すると、とても便利です。

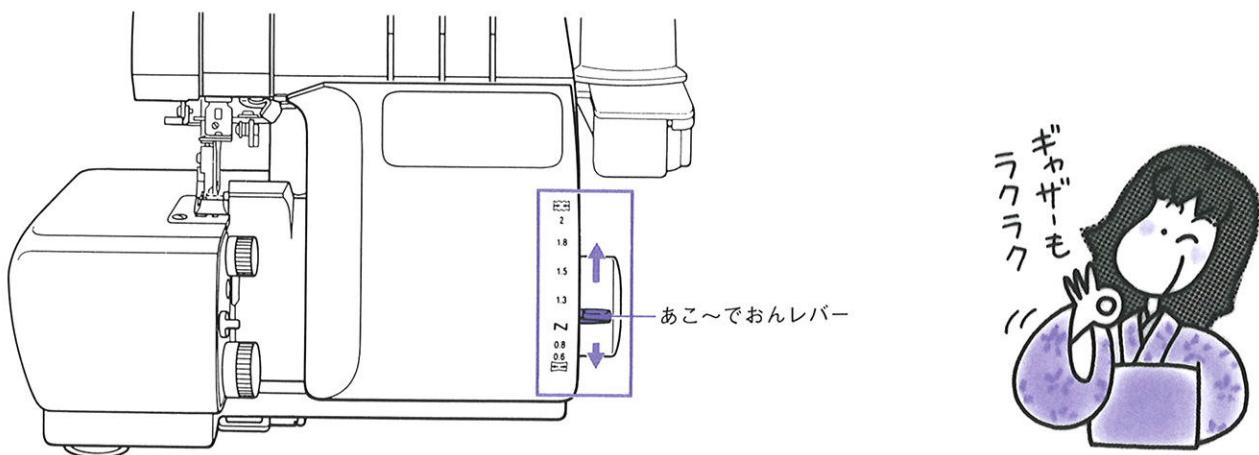

2 1.8 1.5 1.3	縮み縫い	袖山のギャザー寄せ フレアスカートのヘムのいせ込みなど 	ニット地 バイヤス部分 など 	
7	通常縫い		伸びてしまう生地 	縮んでしまう生地 
0.8 0.6	伸ばし縫い			裏地の縁かぎり 薄地の巻きロックなど 


さらに縮み量を大きくしたいときは、付属の「バルキー抑え」をご使用下さい。

## 抑え金の取り付け・取りはずし方

専用アタッチメント（各種抑え金）を使用する場合の、抑え金の取り付け・取りはずしは、下記の要領で行ってください。


### 【取りはずし方】

- 1 押え上げレバーで抑え金を上げる。
- 2 フックを押すと抑え金がはずれる。

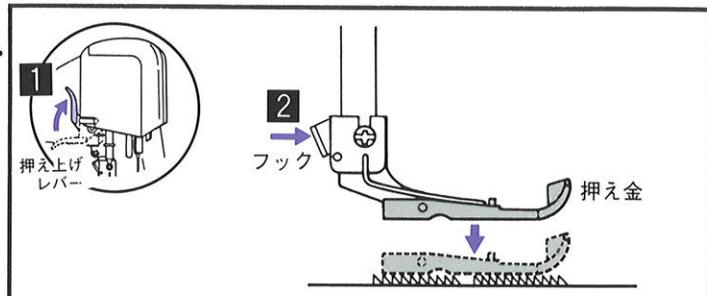


### 【取り付け方】

- 1 押えホルダーの取付部の真下に、抑え金のピンがくるように置く。
  - 2 押え上げレバーを下げる。
- 抑え金が入りにくい場合は、抑え上げレバーを下げたままフックを押してください。

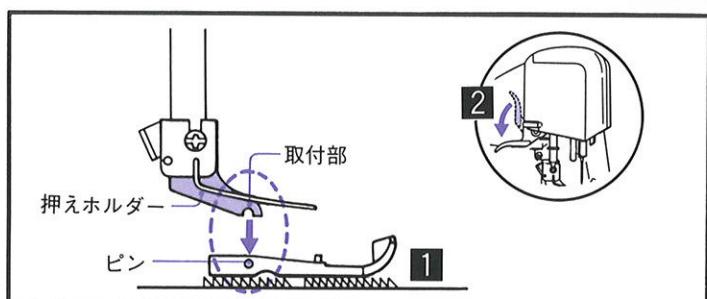


## バルキー抑えの使い方

「バルキー抑え」は、●あこへでおん（差動）を使って縮み縫いをするとき、より縮み量を多くしたり、●右のように、縁かがりと同時に、伸び止めテープ（ウーリースピングテープ）や各種テープを入れることができます。テープの入れ方は下記の通り。

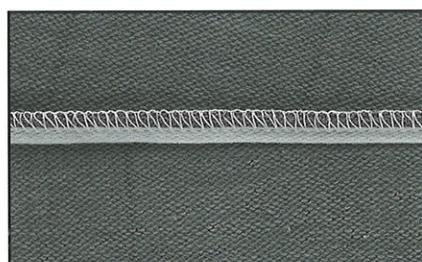

肩部分の合わせ縫いに最適


- 1 バルキー抑えにテープを通しておく。

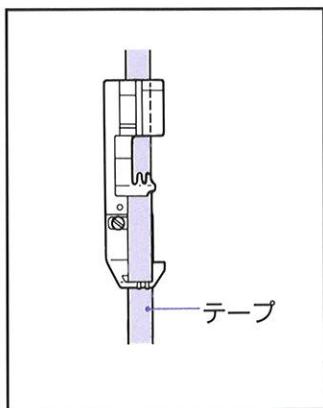

- 2 針を一番上に上げ、上記の抑え金の【取り付け方】を参照にしてバルキー抑えを取り付ける。



- 3 空縫いしてから、布地を入れて縫い始める。

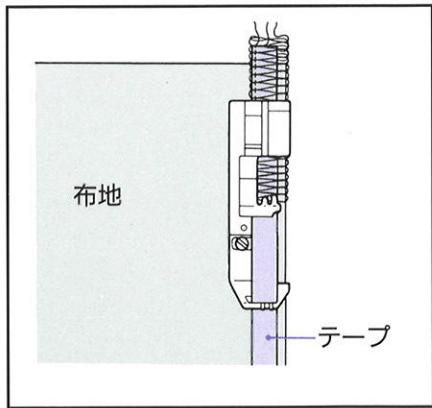





ケガをする恐  
れがあります。



糸かけをする  
場合は必ず電  
源を切ってく  
ださい。通電  
したままだと  
ミシンが急に  
動くなど危険  
です。


どの糸からかけてもかまいません。  
糸が切れた場合は、その切れた糸だけをかけ直してください。

- ◆ラクスルー（自動針糸通し）を使って、針穴に糸を通す場合は必ず「はずみ車の緑の指針を合わせて」ください。（P 15参照）
- ◆上／下ルーパー糸をかける場合は必ず「はずみ車の固定」を行ってください。（P 16参照）

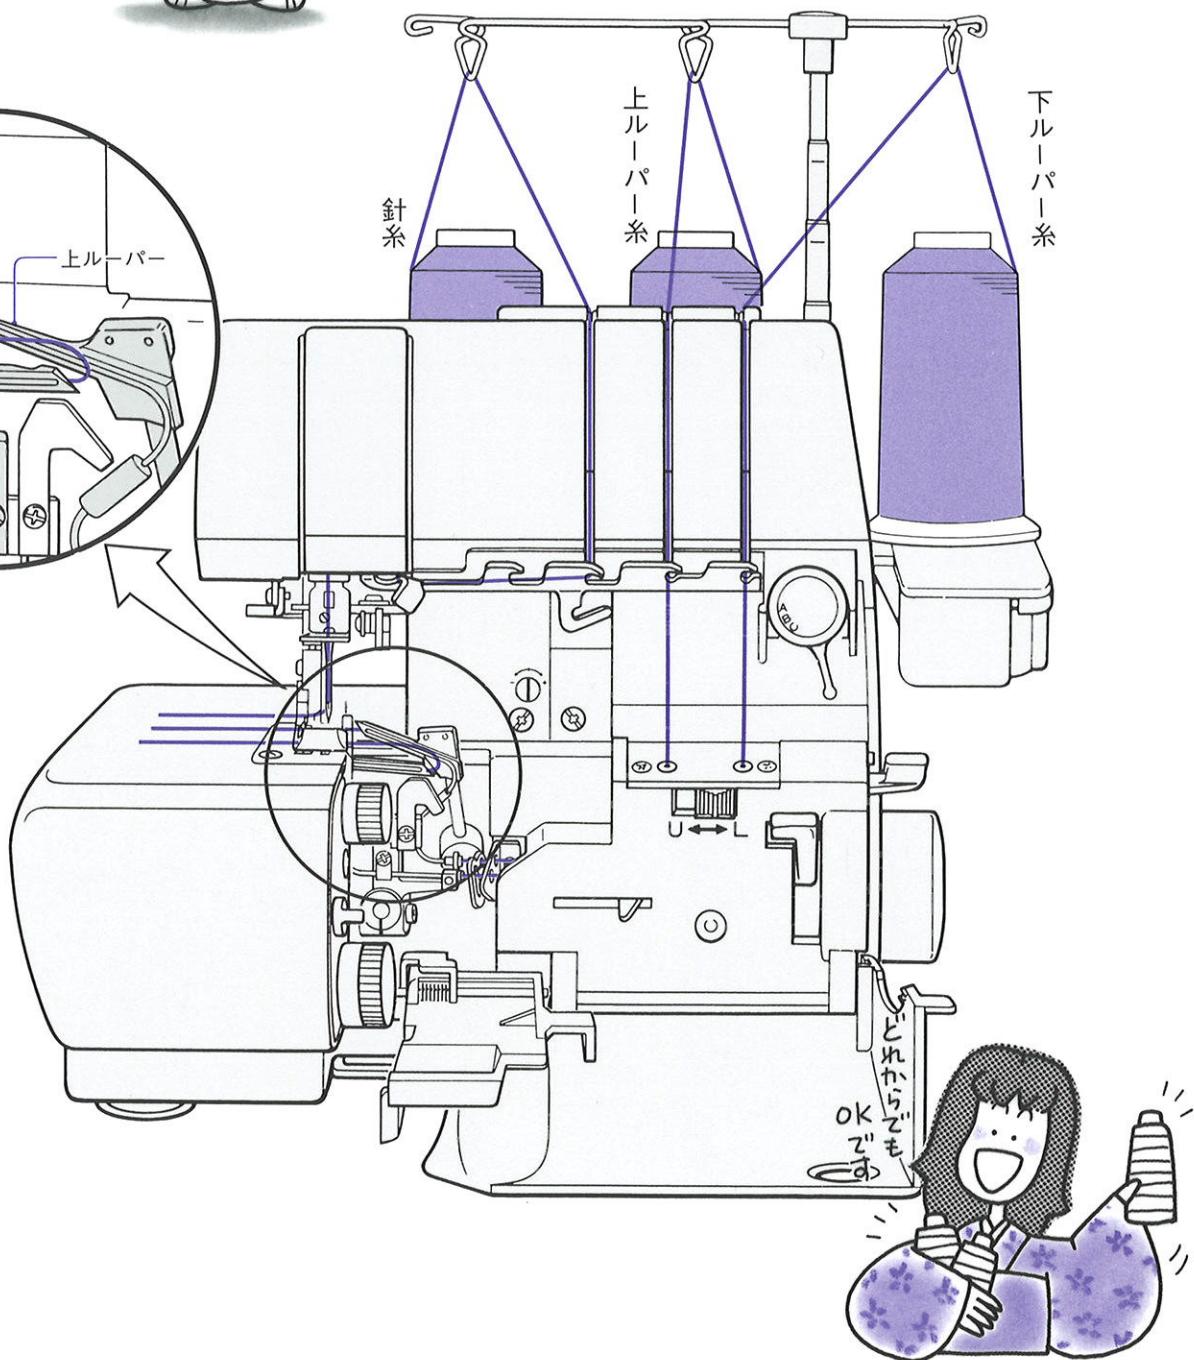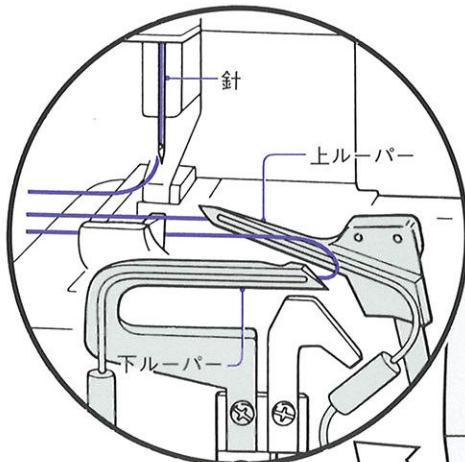

## (1) 針 糸

下記の番号にしたがって糸をかけていく

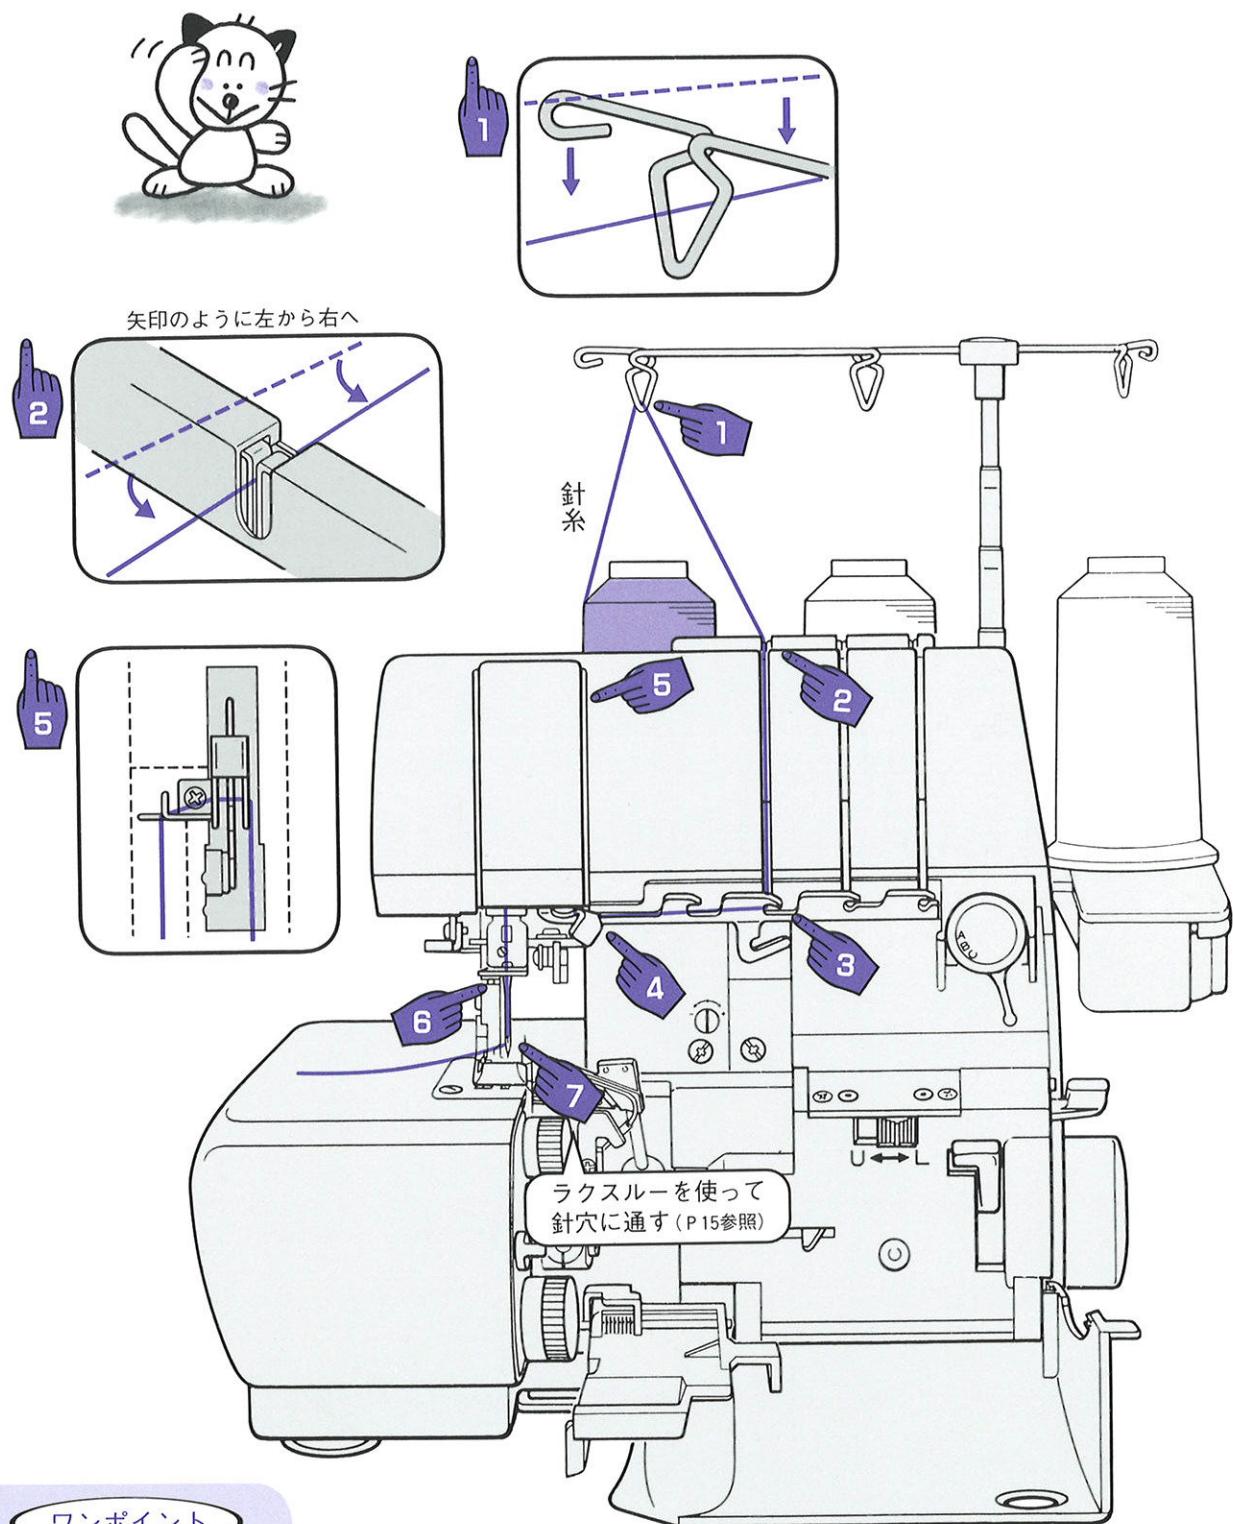


ワンポイント  
針糸のみ交換、または通し直す  
場合は、抑え金を一度上げてか  
ら行ってください。

### ワンポイント



針糸のみ交換、または通し直す  
場合は、抑え金を一度上げてか  
ら行ってください。

## 7 ラクスルー(自動針糸通し)の使い方


1 ラクスルーを使うときは必ず「はずみ車」の緑の指針を合わせる **重要**

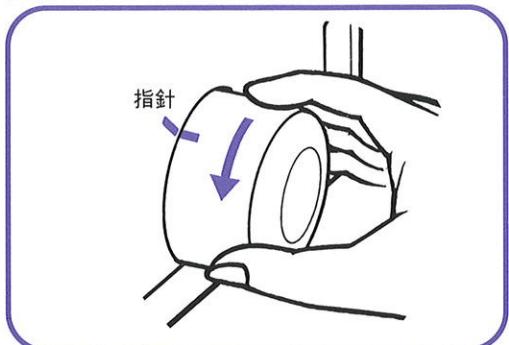


2 針糸通しレバーを下げる

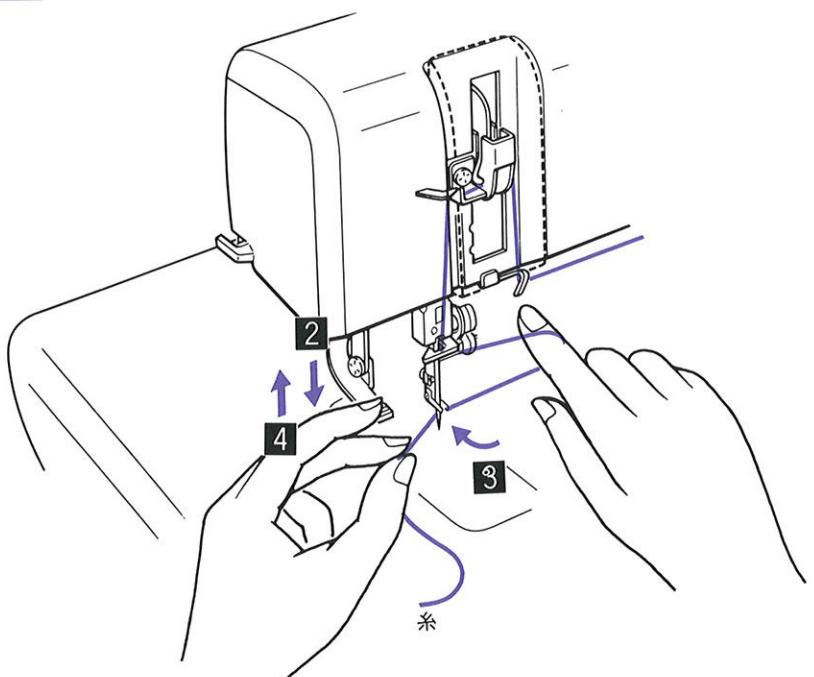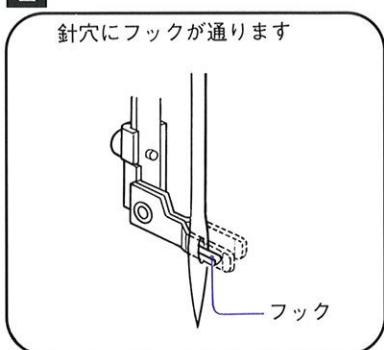

3 ガイドに糸を下からひっかける

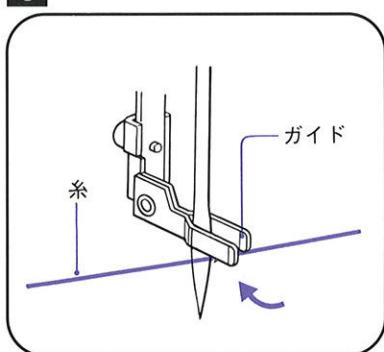

4 糸通しレバーをゆっくり戻す

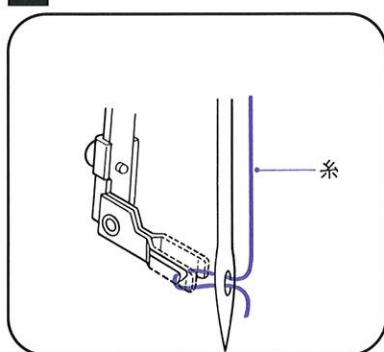

## (2) ルーパー糸


ルーパーの糸かけをするときはエアスルーシステム（自動エア糸通し）を使います。

エアスルーシステムは、まず下記の「はずみ車の固定」を行ってください。


また、ルーパーの糸かけが終わったら忘れずに「固定の解除」を行ってください。

### エアスルーシステムの準備


- 1 押え上げレバーで押え金を上げる。

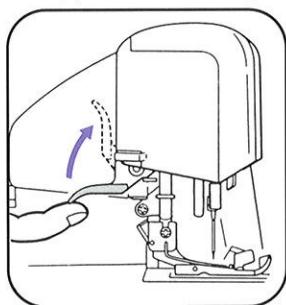

- 2 フロントカバーを開ける。

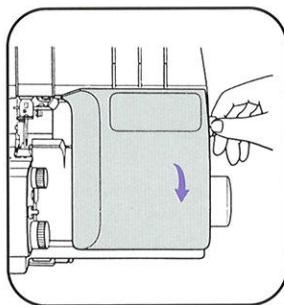


- 3 糸通しセットボタンを押しながら、カチッとき音がするまで、はずみ車を回す。

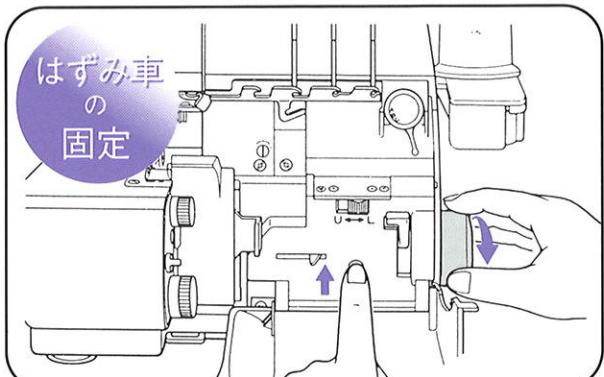


3の作業が完了すると、はずみ車が回らなくなり、解除レバーが左へ自動的に移動します。移動しない場合ははずみ車が固定されていませんので、もう一度、今度は糸通しセットボタンをもっと強く押しながらはずみ車を回してください。

### ルーパー糸をかけ終わったら

- 1 解除レバーを右にスライドさせる。

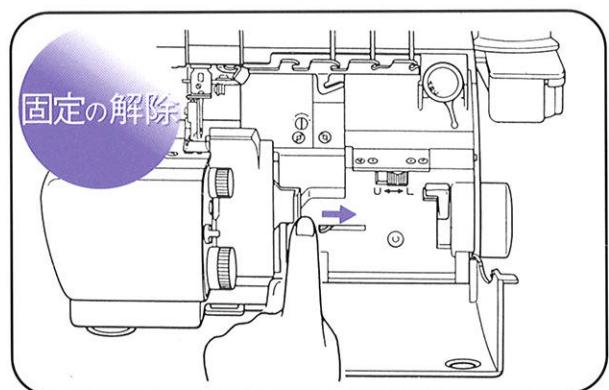


- 2 フロントカバーを閉める。

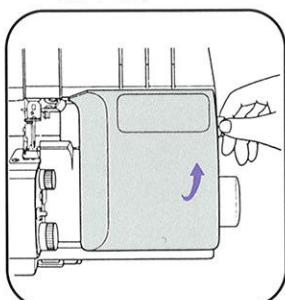

- 3 押え上げレバーで押え金を下げる。




- 4 最後に3本の糸を軽く押え、はずみ車を数回まわして、空環ができるか確認する。

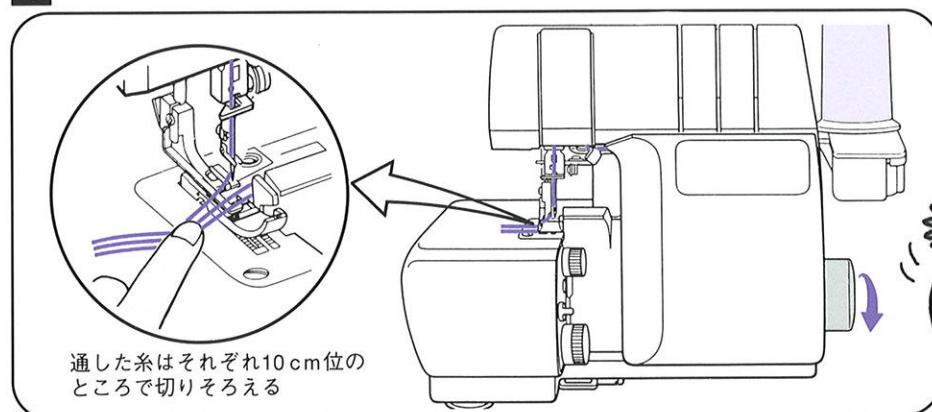

## (2)-1 上ルーパー糸

1 「はずみ車の固定」(P16)がされていることを確認する。 **重要**


2 下記の番号にしたがって糸をかけていく。

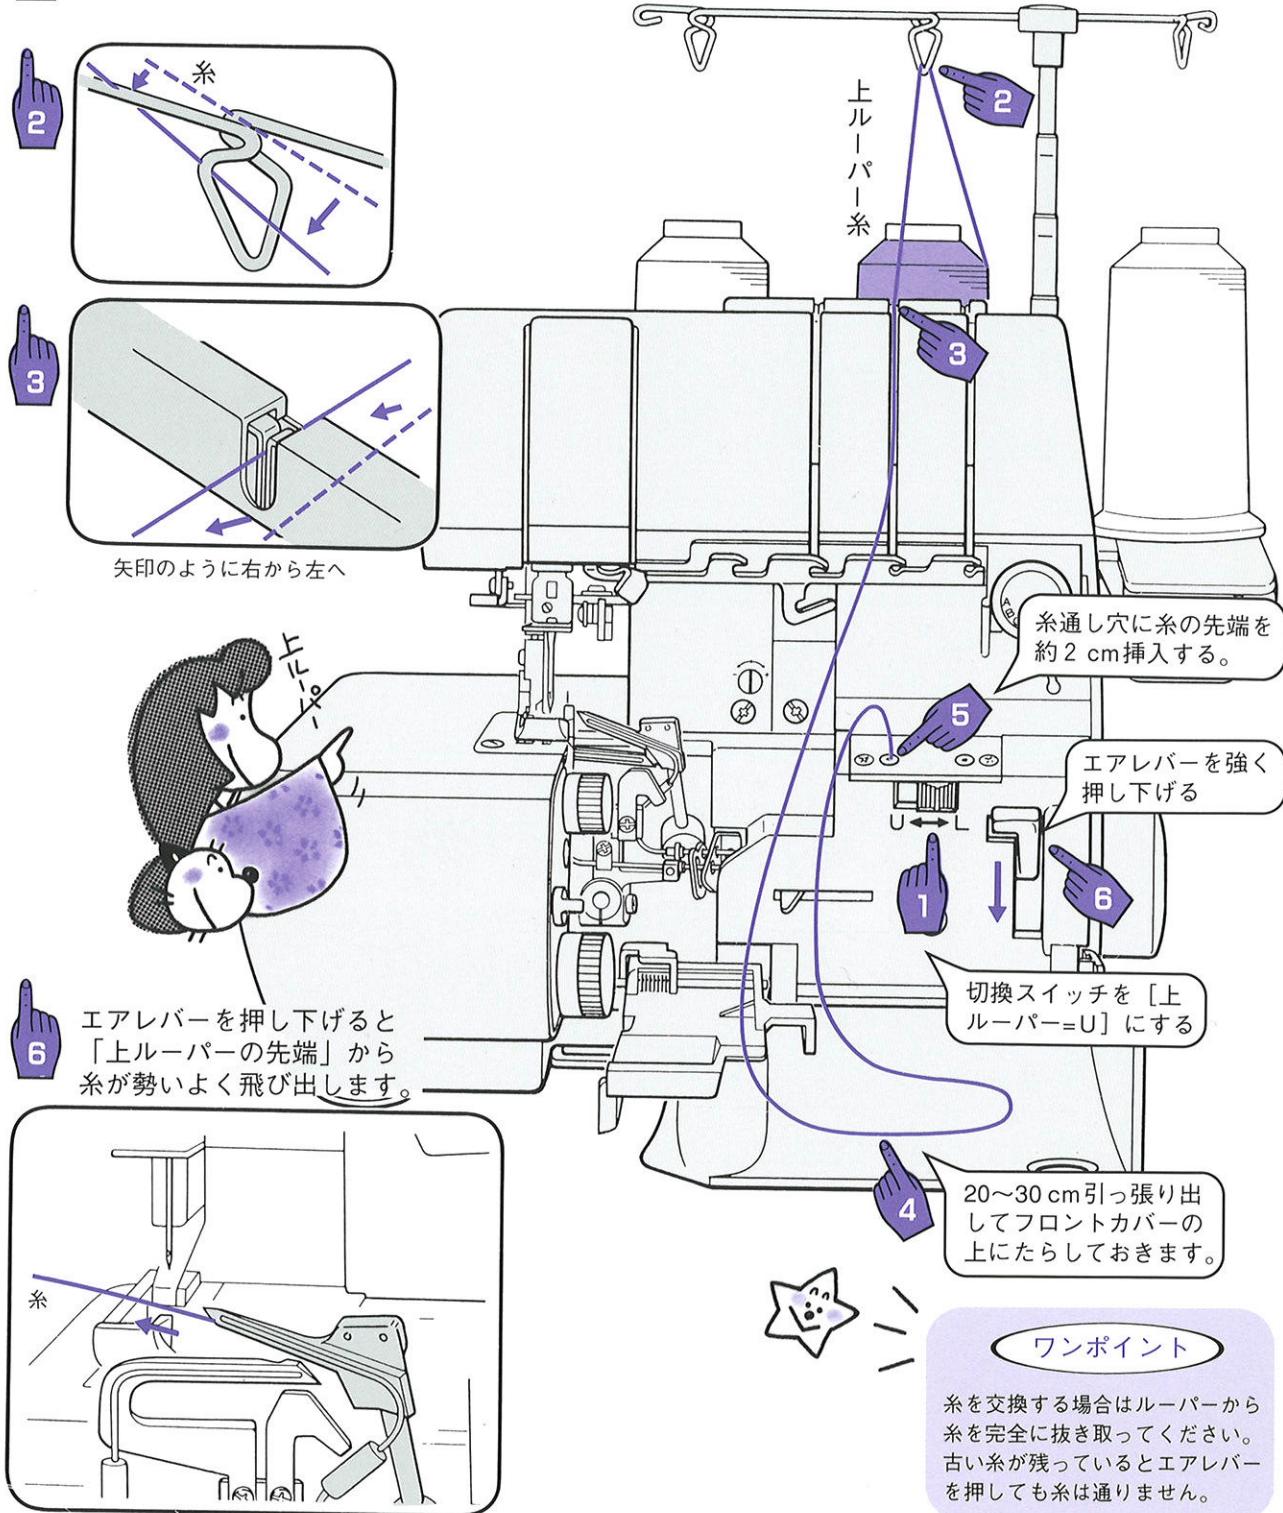

## (2)－2 下ルーパー糸

1 「はずみ車の固定」(P 16) がされていることを確認する。 **重要**

2 下記の番号にしたがって糸をかけていく。

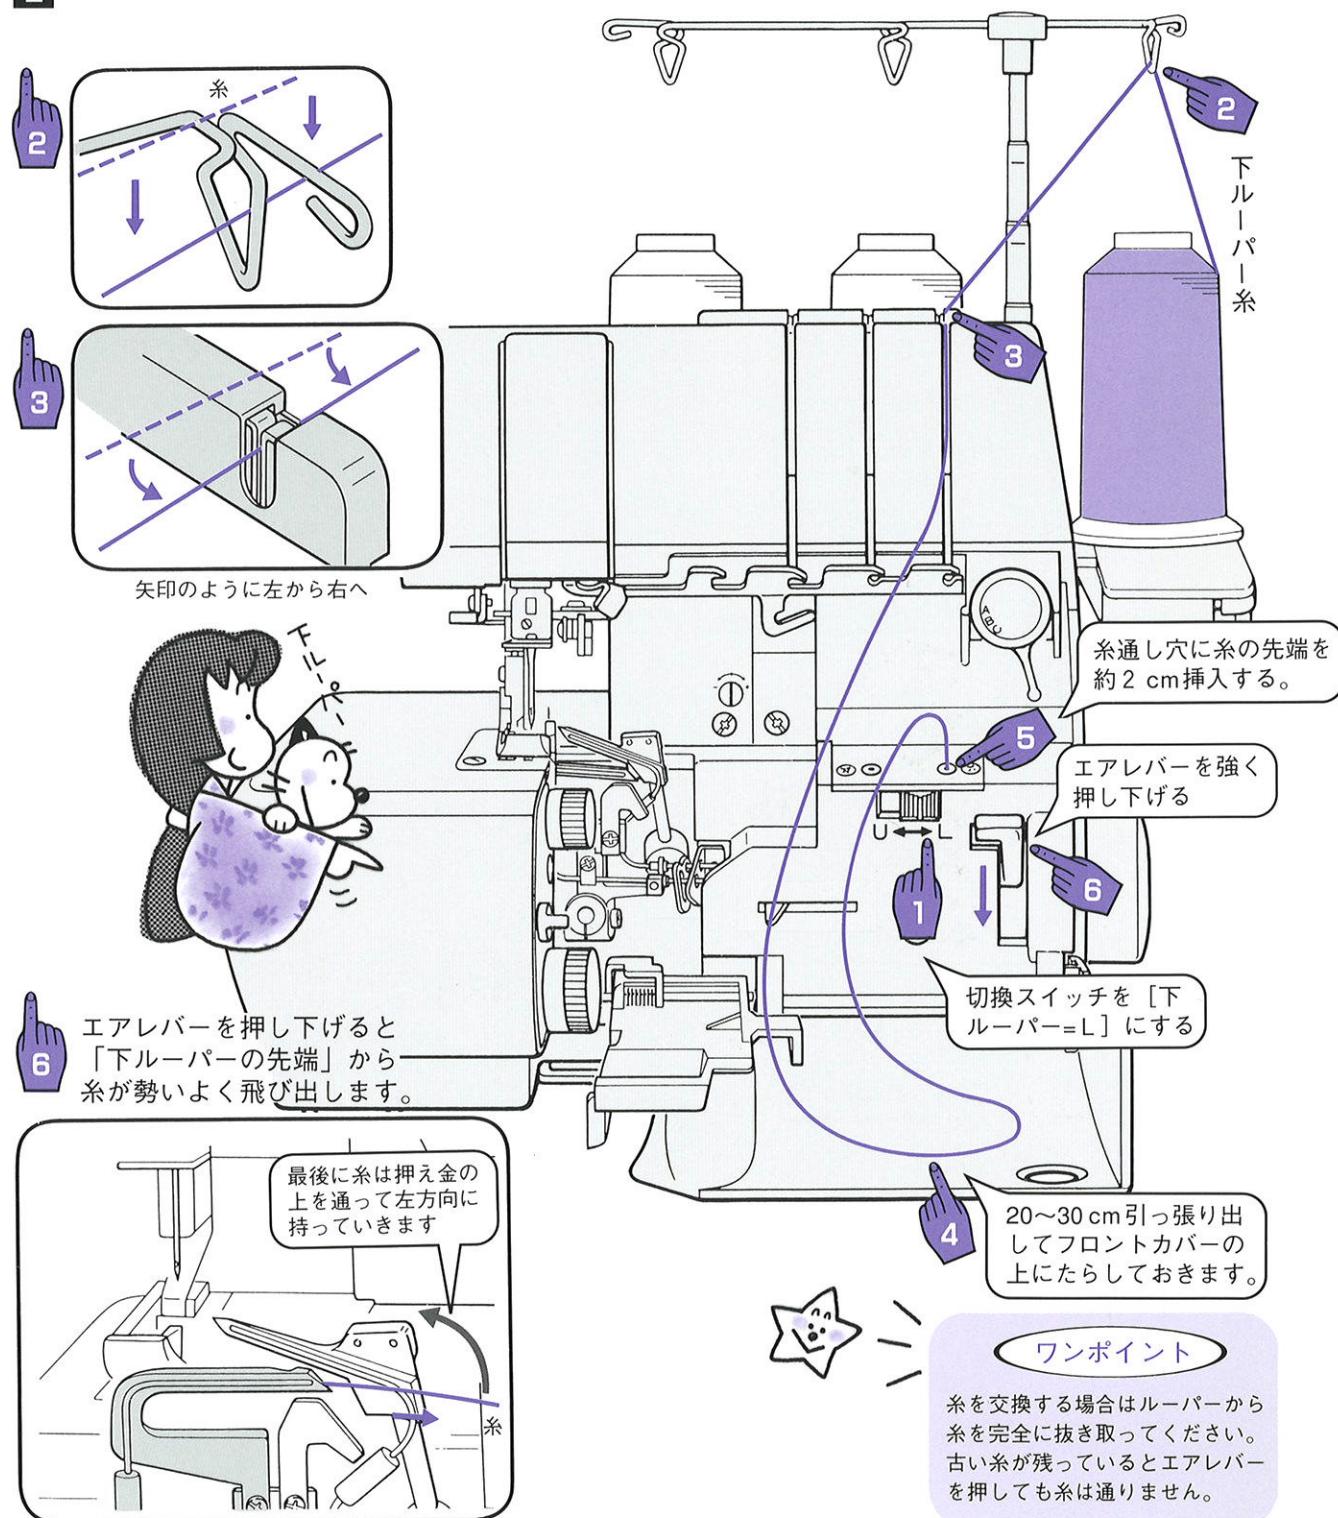


## ◇太い糸のかけ方


ルーパーに、エアスルーシステム（自動エア糸通し）に入らないような、飾り糸として使われる太い糸を使用したい場合は、下記のようにすれば使えます。

1 「はずみ車の固定」(P 16) がされていることを確認する。**重要**


2 糸通し穴の手前まで、太い糸を通しておく。  
(P 17.18 ②③ 参照)

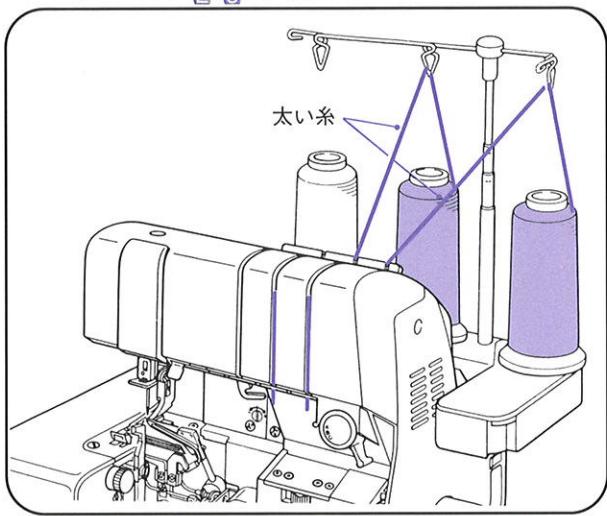


4 ピンセットで糸を引き出して切る。

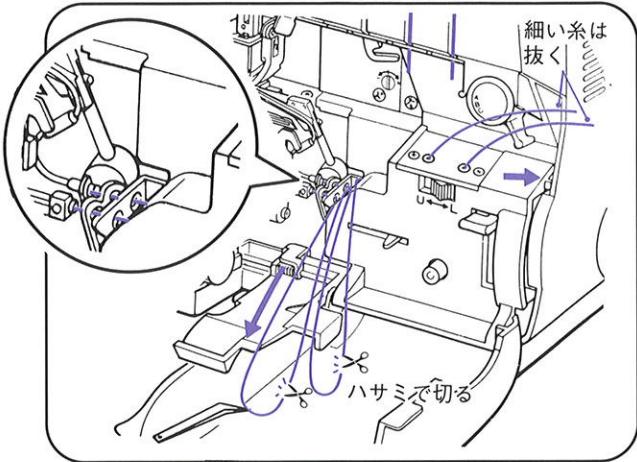


3 エアスルーを使って、まず細い糸を通したあと  
(P 17.18 ①④～⑥ 参照)、「固定の解除」を行なう。(P 16参照) **重要**

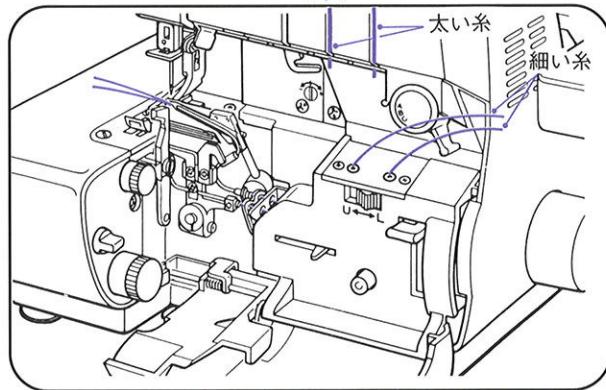

5 太い糸と細い糸を結ぶ。

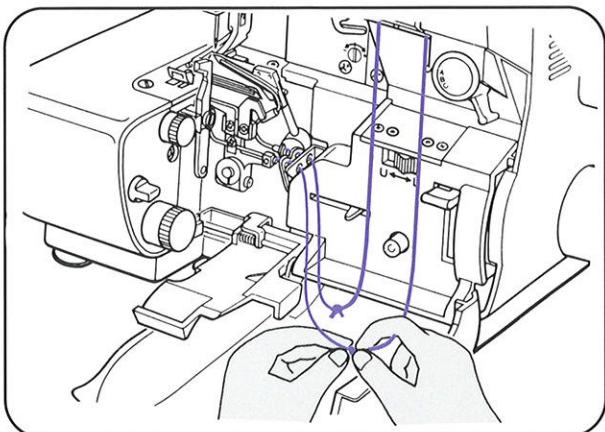

6 結び目を引き出して切る。

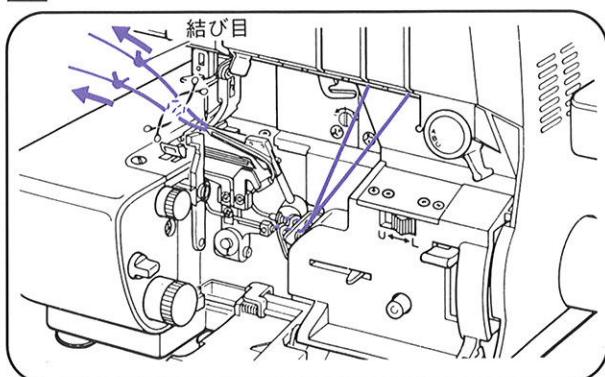



## ルーパースレッダーの使い方


「エアスルーシステム」のパイプの掃除具として、また「糸通し穴」に特に入りにくい糸を通す糸通し具として、使用すると便利です。

### ① 掃除具として

「糸通し穴」から『ルーパースレッダー』を差し込み、ルーパーの先端から出てきたら引っ張り出します。パイプにたまつた糸クズが取れます。

### ② 糸通し具として

『ルーパースレッダー』の輪に、通したい糸を数cm入れ、①と同様に「糸通し穴」に差し込んで、ルーパーの先端から引っ張り出します。

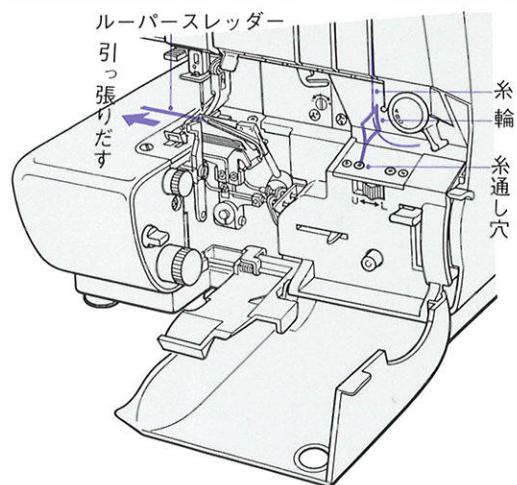

## 針の交換


針は消耗品です。針先が曲がったり、磨耗していると糸切れや目飛びの原因になります。早めに交換してください。

針は必ず **オルガン HA × 1 S P** をご使用ください。


この針以外は使用できません。ただし、特に針どおりの悪い生地を縫う場合は「オルガン HA × 1」の針の使用をおすすめします。

### 1 はずみ車を回して、針を一番上まで上げます。


### 2 付属のドライバー(小)で針止めネジをゆるめて、針をはずす。

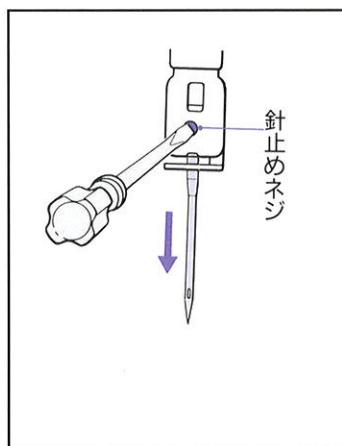

### 3 新しい針を付属の掃除用ブラシに差し込み「針頭部の平らな面」が後ろ向きになるようにして、針留の穴の奥まで差し込む。

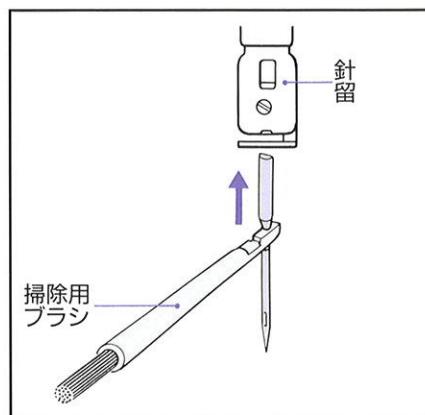

### 4 確認窓で針が一番奥まで差し込まれていることを確認してから、針止めネジをしめる。

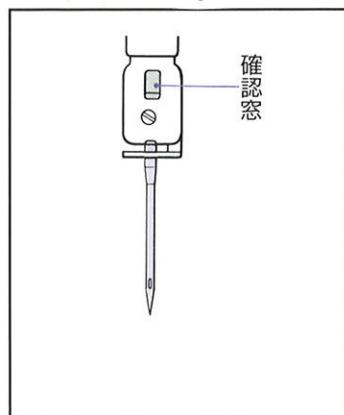


ケガをする恐れがあります。



ルーパースレッダーを使用する場合や、針の交換をする場合は必ず電源を切ってください。通電したままだとミシンが急に動くなど危険です。

### ワンポイント


針をメスカバーの奥に落としてしまった場合は、ミシン底部にある取り出口から取り出してください。

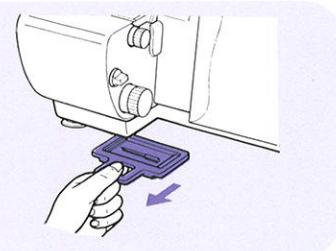


## メスの交換

メスは消耗品です。メスが切れなくなった場合は、通常「上メス」を交換してください。

- 1 フロントカバーとメスカバーを開く。
- 2 はずみ車を回して、上メスを最下点にする。
- 3 上メスの止めネジをゆるめて、上メスをはずす。

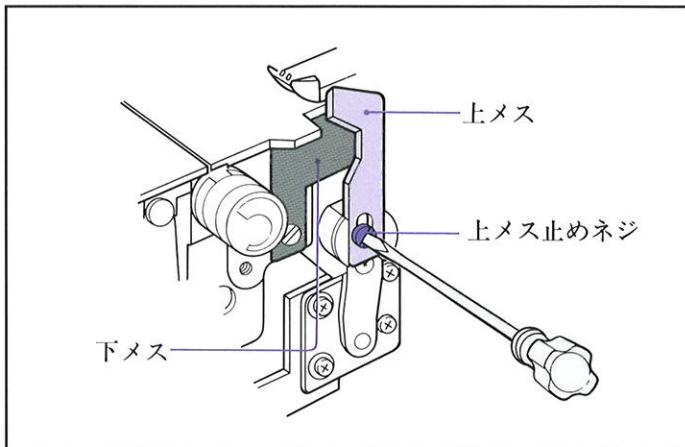

- 4 新しい上メスを取り付け、下メスに対して、上メスの刃先が1 mm程度沈み込んだ位置で上メス止めネジをしめる。

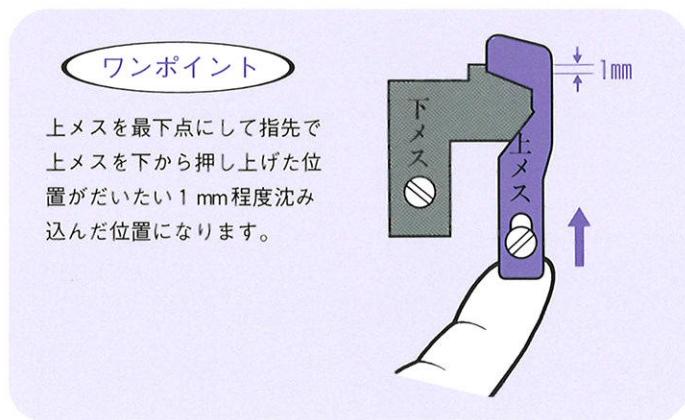

注意

ケガをする恐れがあります。



メスの交換をする場合は必ず電源を切ってください。  
通電したままだとミシンが急に動くなど危険です。



ミシンが動かない等の異常がありましたら、修理を依頼される前に下記のことご確認ください。

状況	確認内容	参照ページ
ミシンが動かない!	<input type="checkbox"/> 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。..... <input type="checkbox"/> 照明ライトスイッチが【I】になっていますか。..... <input type="checkbox"/> はずみ車の「固定の解除」がされていますか。.....	4 4 16
まったく縫えない!	<input type="checkbox"/> 押え金が下がっていますか。.....	16
普通ロックがうまく縫えない!	<input type="checkbox"/> 切換ダイヤルが【A】になっていますか。..... <input type="checkbox"/> 送り目ダイヤルが【普通ロック】側の数字になっていますか。..... <input type="checkbox"/> あこ～でおんレバーの位置は適切ですか。.....	9 9 11
巻きロックがうまく縫えない!	<input type="checkbox"/> 切換ダイヤルが【B】または【C】になっていますか。..... <input type="checkbox"/> 送り目ダイヤルが【巻きロック】側の数字になっていますか。..... <input type="checkbox"/> あこ～でおんレバーの位置は適切ですか。.....	9 9 11
目とび、糸切れがする！	<input type="checkbox"/> 針は指定の【オルガンH A X 1 S P】がついていますか。..... <input type="checkbox"/> 針は針留の穴の一番奥まで入っていますか。..... <input type="checkbox"/> 曲がったり、針先が磨耗している針がついていませんか。..... <input type="checkbox"/> 糸かけが間違っていませんか。..... <input type="checkbox"/> 糸がどこかに引っ掛けっていませんか。..... <input type="checkbox"/> 古い糸を使用していませんか。.....	20 20 20 13～19 13～19 4
メスが布地を切らない！	<input type="checkbox"/> メスロックダイヤルが【LOCK（固定）】になっていませんか。..... <input type="checkbox"/> 上メスが磨耗していませんか。.....	8 21
エアレバーを押しても糸が通らない！	<input type="checkbox"/> 「はずみ車の固定」がされていますか。..... <input type="checkbox"/> ルーパー糸通し上下切換スイッチの位置は正しいですか。..... <input type="checkbox"/> 糸通し穴に糸が1～2cm挿入されていますか。..... <input type="checkbox"/> 糸通し穴の手前で糸を20cmほどたるませていますか。..... <input type="checkbox"/> 糸がどこかに引っ掛けっていませんか。..... <input type="checkbox"/> パイプの中にゴミがたまっていますか。.....	16 17・18 17・18 17・18 17・18 20
ラクスルー(自動糸通し)で糸が針穴に通らない！	<input type="checkbox"/> はずみ車の緑の指針が合っていますか。.....	15

アフターサービスについては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

## ■仕様

- 縫い型式：1本針3本糸オーバーロック
- かがり幅：普通ロック 3.0～5.0mm  
巻きロック 1.5mm(標準)
- 縫い目(送り目)：1～4 mm
- あこ～でおん比率：0.6～2.0  
(差動比=伸ばし・縮みの比率)
- メス上下量：6.5mm
- 押え上がり量：5mm
- 送り歯高さ：0.7mm(標準)
- 縫い速度：毎分1,500針(常用)
- 使用針：オルガンHAX1SP (#11, #14)
- 使用糸本数：3本
- 照明ライト：100V15W
- ミシンの大きさ：タテ280mm ヨコ340mm タカサ290mm
- ミシンの重さ：7.7kg(モーター付完成品)

仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# baby lock

株式会社 ジューキ

本社／〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL 03(3265)2851(代表)

札幌 011 (737) 6821	仙台 022 (292) 3773	新潟 0250 (43) 4451
東京 03 (3265) 8741	名古屋 052 (917) 3671	大阪 06 (6768) 3651
倉敷 090 (4806) 6214	広島 082 (227) 5781	福岡 0942 (44) 7921

修理等のご依頼はお買い上げの販売店を通じてご連絡ください。

お客様へ \_\_\_\_\_  
お買い上げ日、販売店名を記入されておきますと、修理などのときに便利です。

お買い上げ日	年      月      日
販売店名	
	TEL